

C-VIK-002: OPSPLITSING PER PROGRAMMA

Verlaten van en terugkeren naar de veilige zone

CONTAINERS LADEN

SINGLE- OF TWINLIFT

- Volg de spoorvolgorde volgens interne afspraak.
 - Bij afwijkingen op de afgesproken spoorvolgorde is communicatie naar de hele ploeg noodzakelijk.
- **Verlaten van de veilige zone:**
 - Verlaat de veilige zone pas:
 - van zodra de **containersporen** van de te behandelen container(s) **volzet** zijn én enkel in het geval de **spreader niet richting de wal komt**.
 - als de spreader richting de wal komt, wacht je met het verlaten van de veilige zone totdat de **spreader op de containers ligt**.
 - Uitzondering: bij de behandeling van een **single- of twinlift op spoor 2** verlaat je de veilige zone pas van zodra de **spreader op de container(s) ligt**.*
 - Om de **lange zijde** van de container(s) te behandelen gaat u steeds via de **buitenkant** van de werkzone. Dit is:
 - via de waterzijdige kant van spoor 1 bij een hijs op spoor 1
OF
 - via de landzijdige kant van spoor 3 bij een hijs op spoor 3
 - Uitzondering: bij de behandeling van een **single- of twinlift op spoor 2** wandel je naar de lange zijde van de container via de **meest veilige kant op dat moment**. Dit is bijvoorbeeld langs de zijde waar al een container op spoor 1 of spoor 3 staat.*
 - Ga steeds klaar staan op een **veilige afstand**, t.h.v. de kegelsticker, van de te behandelen container(s) zodat u niet geraakt kan worden door een zoeker/flipper van de spreader.
- De havenarbeiders mogen de container(s) pas **behandelen** met twistlocks wanneer de container(s) **op lashinghoogte** gepresenteerd is/zijn.
- **Terugkeren naar de veilige zone:**
 - Keer na behandeling van de container(s) **onmiddellijk** terug naar de veilige zone van zodra de hijs vertrokken is en weg is boven het zonet behandelde containerspoor. Doe dit **langs het containerspoor van de zonet behandelde container(s)**, zonder daarbij andere containersporen te kruisen.

